




Das Original

TSI 01/10

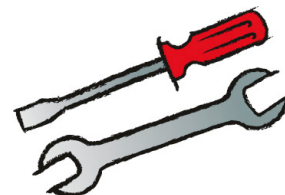

Tips från packningsexperten

Motorhaveri –

Topplöckspackningens fel?

Genomblåsning

Förstörd 2-lagers metallpackning för motorcyklar

Skadesymptom:

Stopplagret av metall samt det funktionella lagret uppvisar betydande svart missfärgning vid kylkanalen. Gas har läckt mellan stopplagret och det funktionella lagret.



Stopplager, blocksida



Funktionslager,
toppsida

Orsak:

För lågt åtdragningsmoment, vilket genererar otillräcklig kompression av tätningen.

Annan trolig orsak:

- Ej plana motorkomponenter (deformerade genom överhettning).

Åtgärd:

Tillse att korrekt åtdragningsmoment anbringas vid montering.