



Советы от профессионала

Выход двигателя из строя – виновата прокладка ГБЦ?

Выход из строя прокладки ГБЦ из-за ослабления посадки предкамеры

Повреждение:

Многослойная металлическая прокладка ГБЦ в зоне вихревой камеры очень сильно повреждена в результате механического воздействия.



Причина:

Во время движения автомобиля произошло ослабление вихревой камеры первого цилиндра. Результат: сильное повреждение головки цилиндров, привода клапанов и поршней.

Другие возможные причины:

- Выступ вихревой камеры не соответствовал предписаниям производителя.

Меры:

Перед монтажом головки цилиндров необходимо обязательно проверить прочность посадки вихревой камеры и выступ.